

3.2 補修工事計画

未補修の越流部バケットカーブ上の水平打継目について、以下の補修工事を計画中である。

(1)補修方針

主要な透水経路が特定されないことから、漏水の源を断ち切ることが出来ないため、漏水出口にあたる下流側を密封する工法は不適當である。よって、樹脂注入による打継目の閉塞と排水工を併用するものとする。

(2)工法案

図 3.3 に補修箇所と工法案を示す。

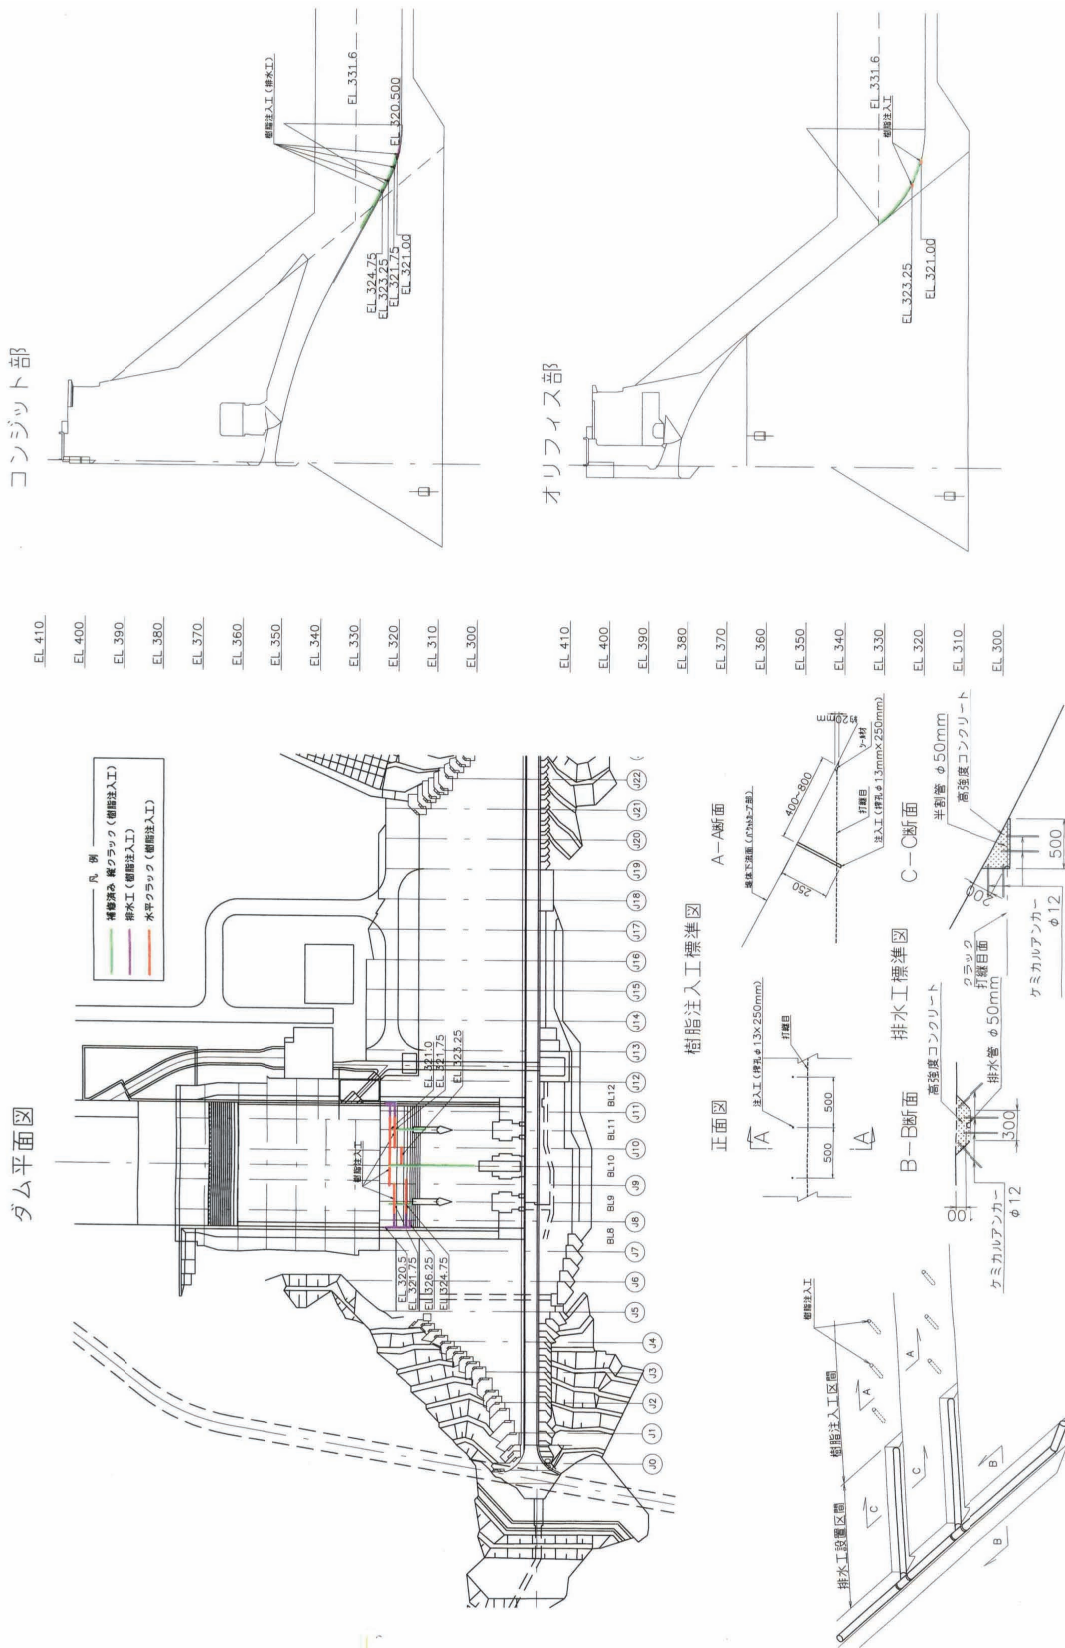


図 3.3 越流部バケットカットカーブ上の水平打継目補修工法案