

付 属 資 料

付属資料－1： 対象橋梁（977橋）の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

付属資料－2： （下部工）塩害による損傷が判定された橋梁の一覧

付属資料－ 1 : 対象橋梁 (977橋) の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCポステンT桁橋8連 単純鋼非合成鉄桁橋 単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1992	単純PCプレテン中空床版橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1970	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2004		その他(防水・排水工不良)		
1968	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1968	単純PCポステン箱桁橋2連 3径間連続PC桁橋(その他)	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		塩害		○
1995	4径間連続PC中空床版橋 4径間連続PC箱桁橋 3径間連続PCラメン箱桁橋 2径間連続PC箱桁橋		主桁	ひびわれ	e	2003		その他の原因		
1990	PC単純プレテンT桁橋		床版	床版ひびわれ	a	2003				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1964	単純PCポステン箱桁橋2連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2010		その他 (製作・施工不良)		
2001	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		
1971	単純PCポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		
1962	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・ 排水工不良)		
1978	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2006		その他(防水・ 排水工不良)		
1978	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2006		その他(防水・ 排水工不良)		
1961	単純RCアーチ橋		アーチ 副桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1968	単純PCポステンT桁橋		縦壁	漏水・滯水	e	2005				
1958	3径間連続RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1993	単純PCプレテン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純PCプレテン床版橋		地覆	うき	e	2008		その他(防水・排水工不良)		
1958	単純RC床版橋 単純PCプレテン床版桁橋		縦壁	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		
	単純PCプレテンT桁橋		縦壁	漏水・遊離石灰	e	2004		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1986	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2004		その他の原因		
	単純PCポステンT桁橋	B-(2)	床版	剥離・鉄筋露出	c	2006		塩害		○
1997	4径間連続PCポステン中空床版橋 3径間連続PCポステン中空床版橋		主桁	うき	e	2007		その他(防水・排水工不良)		
2004	3径間連続PCポステン箱桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他の原因		
2003	4径間連続PCポステン箱桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(製作・施工不良)		
2000	3径間連続PCポステン箱桁		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		
2004	3径間連続PCポステン箱桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
不明	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1962	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(品質の経年劣化)		
1963	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1956	単純PCプレテン合成T桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2004		その他(製作・施工不良)		
1930	単純RCT桁橋7連		床版	漏水・遊離石灰	d	2003				
1963	単純PCプレテンT桁		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
	単純PCプレテン床版		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1950	単純RCT桁橋		主桁	うき	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1961	単純PCプレテンT桁橋		基礎その他	沈下・移動・傾斜	e	2005		その他(想定外の荷重)		
1961	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・滞水	e	2007				
1961	単純PCプレテンT桁橋3連		横桁	漏水・遊離石灰	e	2004		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1975	単純PCポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他の原因		
1964	単純PCプレテンT桁橋		主桁	定着部の異常	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1964	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1967	単純PCポステンT桁橋		横桁	うき	e	2006				
1966	単純PCポステンT桁橋	D	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		塩害		○
1962	単純PCプレテンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		
	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1970	単純PCプレテンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		
1986	2径間連続PCプレテンT桁橋 単純PCポステンT桁橋 4径間連続PCプレテンT桁橋 3径間連続PCプレテンT桁橋		地覆	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1986	2径間連続PCプレテンT桁橋 単純PCポステンT桁橋 4径間連続PCプレテンT桁橋 3径間連続PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1957	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1981	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		材料劣化		
1987	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1972	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	その他(製作・施工不良)			
1931	単純RCT桁橋2連	D	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		塩害		
1970	単純PCプレテン中空床版2連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2004		材料劣化		
1969	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	その他(製作・施工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1958	単純PCプレテンT桁橋	C-(2)	床版	剥離・鉄筋露出	d	2006		塩害		○
1971	単純PCプレテンT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		塩害		○
1989	単純PCプレテン中空床版橋2連		伸縮装置	漏水・滞水	e	2004				○
1959	単純RCT桁橋	C-(3)	横桁	うき	e	2004		塩害		
1973	単純PCプレテン合成T桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1958	単純PCポステンT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2004		その他(防水・排水工不良)		
1995	単純PCプレテン箱桁橋 4径間連続鋼非合成飯桁橋 3径間連続鋼非合成飯桁橋		主桁	うき	e	2006	その他(製作・施工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1943	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007	中性化			
1979	単純PCプレートT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003	その他の原因			
1988	単純PCポステンT桁橋		主桁	ひびわれ	a	2003				
1959	単純PCプレートT桁橋11連					2004				
1946	単純PCプレート床版橋 RCラーメン橋 単純PCプレート床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・ 施工不良)		
1941	単純RC床版橋(その他)		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・ 施工不良)		
1926	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・ 施工不良)		

耐震補強工事(PC主桁に対するシート貼付、落橋防止システムの設置、橋脚の鋼板巻立補強)中であつたため、上部工の損傷はほとんど確認できなかった。

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	RCラーメン橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1971	RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1970	単純PC床版橋(その他) プレテン中空床版橋		地覆	剥離・鉄筋露出	d	2007		かぶり不足		
1986	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2009		その他(製作・施工不良)		
1940	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004		その他(製作・施工不良)		
1929	8径間連続RCアーチ橋		主桁	コンクリート補強材の損傷	c	2007		その他(防水・排水工不良)		
2002	3径間連続PCポステン箱桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2004		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
2002	3径間連続PCポステン箱桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2004		その他(乾燥収縮・温度応力)		
2002	4径間連続PCポステン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2004		その他(製作・施工不良)		
1981	単純PCプレテンT桁橋	B-(1)	主桁	ひびわれ	d	2007		塩害		○
1998	単純PCプレテン中空床版橋2連		地覆	漏水・遊離石灰	d	2009	その他(防水・排水工不良)			
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1982	単純RC中実床版橋		防護柵	腐食	c	2006		塗装の劣化		
1982	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1978	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1964	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2009	その他(製作・施工不良)			
1929	単純RC中実床版橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(品質の経年劣化)		
1963	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2009	その他(製作・施工不良)			
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007	その他(製作・施工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1992	単純PCプレテン床版橋			損傷無し		2007				
1992	単純PCプレテン床版桁橋 単純PC桁橋		床版	漏水・滞水	e	2008		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純RCラーメン橋		地覆	漏水・遊離石灰	d	2007				
	単純RCT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	c	2007		その他(防水・排水工不良)		
1981	単純PCポステンT桁橋2連		主桁	ひびわれ	b	2007		その他(製作・施工不良)		
1979	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	c	2003				
1979	単純PCプレテンT桁橋		主桁	ひびわれ	c	2003		疲労		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1981	単純PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
1983	単純PCポステン合成T桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
2000	単純PCプレテ空中床版橋		地覆	漏水・遊離石灰	d	2009		乾燥収縮、温度応力		
1971	単純PCプレテT桁橋	B-(2)	主桁	うき	e	2008	塩害			○
1961	単純PCポステン合成T桁橋	B-(S)	主桁	うき	e	2006	塩害			○
1964	単純PCプレテ床版橋		縦壁	ひびわれ	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1965	単純PCプレテT桁橋	B-(S)	主桁	剥離・鉄筋露出	c	2009	塩害			○

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1965	単純PCプレテン中空床版橋 単純RC床版橋(その他)		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006	その他(防水・排水工不良)			
1965	2径間単純RC中実床版橋 単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006	その他(製作・施工不良)			
1965	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	その他(製作・施工不良)			
1966	単純RC中実床版橋		地覆	漏水・遊離石灰	d	2007				
1966	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
2001	2径間連結バイプロロー桁橋		床版	漏水・遊離石灰	c	2004		その他(防水・排水工不良)		
1967	単純PCプレテンT桁橋 3径間連続PCポステン箱桁橋		主桁	うき	e	2006		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1972	単純PCプレテンT桁橋	B-(S)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2008	塩害			○
1967	単純PCポステンT桁橋	B-(S)	主桁	ひびわれ	d	2006	塩害			○
1996	単純PCプレテンT桁橋2連		主桁	うき	e	2009	その他(製作・施工不良)			
1965	単純PCプレテンT桁橋4連		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1964	単純PCプレテンT桁橋	B-(1)	主桁	うき	e	2008		塩害		○
2000	単純PCプレテン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
1966	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006	その他(防水・排水工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1967	単純PCプレテン床版橋		主桁	ひびわれ	d	2006	アルカリ骨材反応			
1967	2径間単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006	その他(防水・排水工不良)			
1964	単純PCプレテン床版橋3連		床版	漏水・遊離石灰	e	2003				
1970	単純PCポステンT桁橋4連		主桁	変色・劣化	e	2003	材料劣化			
1987	単純PCポステン合成箱桁橋 7径間連続PCポステン合成箱桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		アルカリ骨材反応		
1966	単純PCプレテン床版橋×2連		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007		その他(製作・施工不良)		
1966	単純PCプレテン合成T桁橋 単純PCプレテン床版橋	B-(S)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	塩害			○

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1951	単純RCT桁橋	B-(1)	横桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		塩害		○
1967	単純RC中実床版橋		縦壁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1983	3径間連続RC中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	その他(製作・施工不良)			
1997	単純PCプレテン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008	その他(防水・排水工不良)			
1982	単純PCプレテンT桁橋2連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005	その他(製作・施工不良)			
1994	単純PCプレテン床版橋 単純PCH形鋼(非合成)橋 2径間連続鋼I桁(非合成)橋 単純PCプレテン床版橋 単純PCH形鋼(非合成)橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2009		その他(防水・排水工不良)		
1962	ゲルバーRCT桁橋 3径間ゲルバーRCT桁橋 ゲルバーRCT桁橋 3径間ゲルバーRCT桁橋 ゲルバーRCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(品質の経年劣化)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1962	単純PCプレテンT桁橋		主桁	うき	e	2008		その他(品質の経年劣化)		
1962	単純RC中実床版橋 RC床版橋(その他)		縦壁	漏水・遊離 石灰	d	2007		その他 (防水・排水工不良)		
	単純RC中実床版橋 単純PCプレテン中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1962	単純RC中実床版橋 RC床版橋(その他)		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1962	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1962	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2007	その他(防水・排水工不良)			
1962	単純RC中実床版橋 単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2006	その他(品質の経年劣化)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1962	単純RC中実床版橋 単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	その他(品質の 経年劣化)			
1962	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他の原因		
1962	単純RC中実床版橋 単純PCプレテン床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(品質の 経年劣化)		
1962	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	その他(製作・ 施工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		地覆	剥離・鉄筋露出	c	2007				
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007		その他の原因		
1961	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・ 施工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007	その他(製作・施工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2007	その他(防水・排水工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		縁石	漏水・遊離 石灰	d	2007				
1961	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2007	その他(防水・排水工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1961	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1961	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2007				
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1978	8径間連続PCラーメン橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
2002	8径間連続PCポステン箱桁橋		主桁	ひびわれ	d	2007		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1978	単純PCプレテ空中床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1978	単純PCプレテ空中床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		
1978	単純PCポステンT桁橋		横桁	うき	e	2003				
1978	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		
1978	単純PCポステンT桁橋		主桁	ひびわれ	e	2006		アルカリ骨材反応		
1978	単純PCポステンT桁橋		主桁	ひびわれ	e	2006		アルカリ骨材反応		
1974	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2007	その他(防水・排水工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1974	単純RC中実床版橋		主桁	ひびわれ	c	2007		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1974	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007	その他(製作・施工不良)			
1974	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1976	単純PCプレテン床版橋		主桁	その他	e	2007	その他(防水・排水工不良)			
1978	単純PCプレテンT桁橋		主桁	ひびわれ	e	2007		その他の原因		
1978	単純PCプレテンT桁橋		主桁	ひびわれ	e	2007	その他(防水・排水工不良)			
1962	単純PCプレテン床版橋2連 単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1960	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2008	その他(製作・施工不良)			
1965	単純RC中実床版橋	B-(S)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008	塩害			○
1968	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1969	単純PCポステンT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2008				
1980	単純PCプレテンT桁橋		横桁	ひびわれ	e	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1970	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1970	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(製作・施工不良)		
1970	単純RC中空床版橋 2径間連続PCポステン箱桁橋 単純RC中空床版橋		床版	うき	e	2009		その他(製作・施工不良)		
1981	単純RC中空床版橋 2径間連続PCポステン箱桁橋 単純RC中空床版橋		主桁	うき	e	2009		その他(製作・施工不良)		
1968	3径間連続RC中空床版橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2009		塩害		
1968	3径間連続RC中空床版橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2009		塩害		
1970	3径間連続RC中空床版橋		縦壁	漏水・滞水	e	2008		その他(想定外の荷重)		
1970	3径間連続RC中空床版橋		縦壁	漏水・滞水	d	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1965	ゲルバー-RCT桁橋 ゲルバー-RCラメン橋4連 ゲルバー-RCT桁橋6連 ゲルバー-RCラメン橋4連 ゲルバー-RCT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1965	ゲルバー-RCT桁橋 ゲルバー-RCラメン橋4連 ゲルバー-RCT桁橋6連 ゲルバー-RCラメン橋4連 ゲルバー-RCT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		疲労		
1931	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1973	単純PCポステン合成T桁橋	C-(3)	主桁	ひびわれ	d	2008		塩害		
1973	単純PCポステン合成T桁橋	C-(3)	主桁	うき	e	2008		塩害		
1973	単純PCポステン合成T桁橋	C-(3)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		塩害		○
1990	3径間連続PCポステン中空床版橋,4径間連続PCポステン中空床版橋,3径間連続鋼非合成鈹桁橋,4径間連続PCポステン中空床版橋,2連,3径間連続鋼非合成鈹桁橋,4径間連続PCポステン中空床版橋,2連,5径間連続PCポステン中空床版橋,3径間連続鋼非合成鈹桁橋,5径間連続PCポステン中空床版橋		縦壁	ひびわれ	d	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1990	3径間連続PCポステン中空床版橋		縦壁	ひびわれ	d	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1989	3径間連続PCポステン中空床版橋		防護柵	漏水・遊離 石灰	d	2008		雨水等の浸透		
1969	単純PCポステン中空床版橋		縦壁	漏水・滞水	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1969	単純PCポステン中空床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1961	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1987	単純PCプレテン床版橋		縦壁	漏水・遊離 石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1987	単純PCプレテン床版橋		縦壁	漏水・遊離 石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1989	単純PCプレテン床版橋		縦壁	ひびわれ	b	2008		その他 (乾燥収縮・温 度応力)		
1989	単純PCプレテン床版橋		縦壁	ひびわれ	b	2008		その他 (乾燥収縮・温 度応力)		
1953	単純RCT桁橋 単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(品質の 経年劣化)		
1964	単純PCプレテン床版橋 単純RC床版橋(その他)		防護柵、添 架物	腐食	c	2008		風雨等		
1990	単純PCプレテン中空床版		床版	漏水・遊離石灰	d	2004		その他(防水・ 排水工不良)		
1976	単純PCプレテンT桁橋2連		主桁	定着部の異 常	e	2008		その他(品質の 経年劣化)		
1982	単純PCプレテンT桁橋2連		主桁	漏水・遊離石灰	c	2008		その他(防水・ 排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1980	3径間連続PCプレテンT桁橋,2径間連続PCプレテンT桁橋,単純PCポステンT桁橋,2径間連続PCプレテンT桁橋,3径間連続PCプレテンT桁橋,単純PCポステンT桁橋,2径間連続PCプレテンT桁橋,3径間連続PCプレテンT桁橋,6連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2009		その他(製作・施工不良)		
2004	3径間連続PCプレテンT桁,連続PCプレテンT桁,2径間単純PCプレテンT桁,単純PCプレテンT桁,3径間連続PCプレテンT桁,5連,6径間連続PCプレテンT桁,5連,2径間連続PCプレテンT桁,5連,単純PCポステンT桁,5連,2径間連続PCプレテンT桁,5連,3径間連続PCプレテンT桁,8連,単純PCポステンT桁		床版	漏水・遊離石灰	d	2004				
1979	2径間連続PCポステン中空床版橋,2連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2009		その他(製作・施工不良)		
1974	3径間連続PCポステン中空床版橋 3径間連続RC中空床版橋,6連 3径間連続PCポステン中空床版橋		床版	コンクリート補強材の損傷	e	2009				
1969	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1985	単純PCプレテンT桁橋 単純PCプレテンT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2009		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1951	単純RCT桁橋3連		床版	床版ひびわれ	b	2003				
1994	2径間連結PCプレテンT桁橋2連 単純鋼非合成箱桁橋 4径間連結PCプレテンT桁橋		主桁	防食機能の劣化	e	2005				
1990	4径間連結PCプレテンT桁橋3連		横桁	漏水・滞水	e	2003				
1990	3径間連結PCプレテンT桁橋2連		横桁	漏水・遊離石灰	d	2003				
1991	3径間連結PCプレテンT桁橋 単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1991	3径間連結PCプレテンT桁橋4連,単純PCポステンT桁橋,4径間連結PCプレテンT桁橋,3径間連結PCプレテンT桁橋3連,4径間連結PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(製作・施工不良)		
1996	単純PCプレテン中空床版		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2004		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	4径間連続RC中空床版橋3連		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1978	4径間連続RC中空床版橋3連		床版	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(製作・施工不良)		
1978	5径間連続RC中空床版橋3連 4径間連続RC中空床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(製作・施工不良)		
1978	5径間連続RC中空床版橋3連 4径間連続RC中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1934	単純RCT桁橋		梁部	漏水・遊離石灰	e	2004		その他の原因		
1963	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		
	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1963	単純PCプレテン床版橋		柱部・壁部	漏水・滯水	e	2008		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(製作・施工不良)		
	単純PCプレテン中空床版橋,ゲルバー鋼合成 鉄桁橋,3径間ゲルバー鋼合成鉄桁橋,ゲル バー鋼合成鉄桁橋,3径間ゲルバー鋼合成鉄桁 橋,ゲルバー鋼合成鉄桁橋,2径間ゲルバー鋼 合成鉄桁橋,単純PCプレテン中空床版橋		主桁	その他	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1972	単純PCプレテンT桁橋8連,単純鋼合成鉄桁橋, 単純PCプレテンT桁橋		壁	漏水・滯水	e	2008				
1980	単純PCプレテンT桁橋8連,単純鋼合成鉄桁橋, 単純PCプレテンT桁橋		壁	ひびわれ	d	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		
	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1935	単純RC中実床版橋		床版	うき	e	2005		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1934	単純RC中実床版橋		地覆	剥離・鉄筋露出	d	2007		車両等の接触		
1951	単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
2000	単純PCプレテン中空床版橋		地覆	漏水・遊離石灰	d	2006		雨水等の浸透		
	2径間単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1963	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1963	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1963	単純RC中実床版		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版		床版	剥離・鉄筋露出	c	2005		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1963	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版橋		床版	床版ひびわれ	b	2005		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1962	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(製作・施工不良)		
1962	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
2001	単純PC桁橋(その他)		地覆	漏水・遊離石灰	d	2008		雨水等の浸透		
1962	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純RC中実床版橋		縦壁	ひびわれ	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1962	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1972	単純PCプレテンT桁橋		地覆	剥離・鉄筋露出	d	2007		かぶり不足		
1973	単純PCプレテンT桁橋		床版	うき	d	2005				
1986	単純PCプレテンT桁橋		横桁	ひびわれ	e	2005				
1973	単純PCプレテンT桁橋		主桁	うき	e	2005		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1986	単純PCプレテンT桁橋		横桁	ひびわれ	e	2005				
	単純PCプレテンT桁橋		横桁	うき	e	2008		その他(衝突)		
1960	単純PCプレテン床版橋12連		床版	漏水・滞水	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2007				
	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1973	単純PCプレテンT桁橋		梁部	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1984	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2005				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1973	単純PCプレート桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2005				
1985	単純PCプレート桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2010		その他 (防水・排水工 不良)		
1960	単純PCプレート床版橋2連		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		材料劣化		
1955	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2003		材料劣化		
1972	単純PCプレート桁橋		横桁	定着部の異常	e	2006				
1957	単純RCT桁橋2連 単純PCプレート箱桁橋		床版	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・ 施工不良)		
1966	単純PCプレート床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・ 施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1967	単純鋼溶接合成I桁橋 鋼溶接トラス,単純鋼溶接合成I桁橋 RC床版橋(その他)		地覆	漏水・遊離石灰	d	2005				
1966	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1973	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2004				
1977	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1967	2径間単純RC中実床版橋,単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1967	単純PCプレテンT桁橋		主桁	うき	e	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1967	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1967	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1967	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1967	単純RCT桁橋3連,単純PCプレテン床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1977	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1966	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1975	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1965	単純PCプレテン床版橋		主桁	変色・劣化	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1981	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純PCプレテン床版橋		縦壁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純RC中実床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1963	単純PCプレテンT桁橋		横桁	定着部の異常	e	2006				
1962	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1963	単純PCプレテン床版橋		床版	うき	e	2009		その他(防水・排水工不良)		
1964	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1964	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1971	単純PCプレテンT桁橋		縦壁	漏水・滞水	e	2004		その他(防水・排水工不良)		
1965	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1975	単純PCプレテンT桁橋4連 2径間連結PCプレテンT桁橋2連 単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・ 施工不良)		
1975	単純PCプレテンT桁橋 2径間連結PCプレテンT桁橋3連 単純PCポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製 作・施工不良)		
1980	3径間連続PCポステンT桁橋2連,3径間連続鋼 非合成箱桁橋,4径間連続PCポステンT桁橋,単 純PCポステンT桁橋,4径間連続RC中空床版 橋,3径間連続RC中空床版橋,4径間連続RC中 空床版橋,3径間連続RC中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・ 排水工不良)		
1980	5径間連続RC中空床版橋,単純鋼合成箱桁 橋,4径間連続RC中空床版橋,5径間連続RC中 空床版橋,単純鋼合成鉄桁橋2連,5径間連続R C中空床版橋		主桁	ひびわれ	e	2008		その他(乾燥収 縮・温度応力)		
1980	5径間連続RC中空床版橋,単純鋼合成箱桁 橋,4径間連続RC中空床版橋,5径間連続RC中 空床版橋,単純鋼合成鉄桁橋2連,5径間連続R C中空床版橋		主桁	ひびわれ	e	2008		その他(乾燥収 縮・温度応力)		
1971	4径間連続RC中空床版橋 単純鋼合成鉄桁橋2連 5径間連続RC中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・ 排水工不良)		
1971	4径間連続RC中空床版橋 単純鋼合成鉄桁橋2連 5径間連続RC中空床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・ 施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1973	単純PCプレテンT桁橋5連 単純PCポステンT桁橋2連 単純PCプレテンT桁橋6連		横桁	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1986	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	c	2007		その他(品質の経年劣化)		
1971	単純PCプレテンT桁橋		主桁	遊間の異常	e	2006		その他(偏土圧・圧密沈下)		
1971	単純PCプレテンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1973	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1973	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1972	単純PCプレテンT桁橋2連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(構造形式・形状不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1971	単純PCプレテンT桁橋4連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008	その他(構造型式・形状不良)			
1974	単純PCポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2005		中性化		
1974	単純PCポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2005				
1955	3径間連続RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1985	単純PCプレテン合成T桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1989	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1973	単純PCプレテン床版橋		床版	その他	a	2008				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純RC中実床版橋	C-(3)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2009		塩害		○
1981	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2005	その他(防水・排水工不良)			
1964	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	その他(製作・施工不良)			
1965	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1958	単純RC中実床版橋		主桁	ひびわれ	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1960	単純PCポステンT桁橋4連 単純鋼鈹桁橋7連 単純PCポステンT桁橋8連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1961	単純PCポステンT桁橋8連 単純鋼鈹桁橋7連 単純PCポステンT桁橋8連		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1961	単純PCポステンT桁橋8連 単純鋼鈹桁橋7連 単純PCポステンT桁橋8連		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1961	単純PCポステンT桁橋8連 3径間連続鋼非合成箱桁橋 単純PCポステンT桁橋3連		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1996	単純合成床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005	材料劣化			
1944	7径間連続ゲルバーヒンジ付RCT桁橋	C-(2)	主桁	ひびわれ	d	2008		塩害		
1999	単純PCポステンT桁橋		主桁	ひびわれ	d	2008		その他の原因		
1961	単純RCT桁橋2連		床版	剥離・鉄筋露出	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1971	単純PCポステンT桁橋2連		床版	剥離・鉄筋露出	e	2008		中性化		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1980	単純PCプレテンT桁橋4連 単純PCポステンT桁橋 単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2009				
1980	3径間単純PCプレテン合成T桁橋		横桁	コンクリート補強材の損傷	c	2009				
1980	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007		その他(製作・施工不良)		
1960	単純RCT桁橋		主桁	うき	e	2006		その他(品質の経年劣化)		
1962	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1965	単純PCポステンT桁橋4連	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		塩害		
	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1968	単純RC箱桁		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004				
1965	単純PCポステンT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2008		塩害		
1967	単純RC中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1980	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1980	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1983	2径間連結PCプレテンT桁橋2連 単純鋼合成鉄桁橋 RCラーメン橋 単純鋼合成鉄桁橋3連 2径間連結PCプレテンT桁橋2連		主桁	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1998	4径間連結PCプレテンT桁橋 4径間連続鋼非合成鉄桁橋 5径間連結PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1994	2径間連続鋼非合成鈹桁橋,2径間連結PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1994	2径間連続鋼非合成鈹桁橋 2径間連結PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1988	単純PCプレートT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1988	単純PCプレートT桁橋		床版	うき	e	2005		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1963	単純RCラーメン橋 単純PCプレート床版橋		地覆	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1975	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1961	単純RCT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	c	2006	塩害			○
1975	2径間連続RCT桁橋		横桁	うき	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1975	単純RCT桁橋	C-(2)	床版	剥離・鉄筋露出	e	2004	塩害			○
1963	単純RCT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(構造形式・形状不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1972	単純PCプレート桁	C-(2)	主桁	漏水・遊離石灰	d	2004	塩害			○
1974	単純PCポステンT桁橋2連	C-(2)	主桁	うき	e	2008	塩害			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1967	単純PCポステンT桁橋2連 単純鋼(鉄)リベット合成鉄桁橋	C-(3)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2008		塩害		
1962	単純PCプレテン床版橋		主桁	その他	e	2008		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2004	その他(防水・排水工不良)			
1999	3径間連結PCプレテン中空床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1960	単純PCプレテンT桁		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2005	その他(製作・施工不良)			
1998	ゲルバーPCポステン箱桁		主桁	漏水・滞水	e	2004		疲労		
1996	4径間連結PCプレテンT桁橋,2径間連続鋼非合成鉄桁橋,単純鋼合成箱桁橋,単純PCポステンT桁橋,3径間連結PCプレテンT桁橋,4径間連結PCプレテンT桁橋		梁部	ひびわれ	e	2005				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1993	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2004				
1997	単純PCプレテンT桁,連結PCプレテンT桁4連, 単純PCポステンT桁4連,連結PCプレテンT桁		梁部	ひびわれ	e	2005				
1994	3径間連結PCプレテンT桁橋,2径間連結PCプレテンT桁橋2連		梁部	ひびわれ	e	2005	その他(製作・施工不良)			
1994	単純PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2005				
	3径間連結PCプレテンT桁橋,2径間連結PCプレテンT桁橋		横桁	うき	e	2006				
1996	単純PCプレテン箱桁		主桁	漏水・遊離石灰	e	2005	その他(製作・施工不良)			
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005	その他(製作・施工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCプレート桁橋		袖擁壁	変形・欠損	e	2005	その他(製作・施工不良)			
1992	単純RCT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	e	2004	その他(品質の経年劣化)			
	単純RCT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2004	材料劣化			
	単純PCプレート床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2004	その他(防水・排水工不良)			
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005	その他(製作・施工不良)			
	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
	単純PCプレート床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1992	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2004	その他(製作・施工不良)			
1992	単純PCプレテン床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	c	2008		その他(製作・施工不良)		
1965	単純PCプレテン床版橋2連		縦壁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純PCプレテン床版橋		主桁	うき	e	2009		その他(製作・施工不良)		
	単純RC中実床版橋		床版	床版ひびわれ	c	2007		疲労		
1964	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1965	単純RC中実床版橋		床版	漏水・滞水	e	2007		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1965	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(品質の経年劣化)		
1992	2径間連続PCプレテンT桁橋		横桁	ひびわれ	d	2007				
1976	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1976	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1992	2径間連続PCプレテンT桁橋 3径間連続PCプレテンT桁橋3連 3径間連続鋼非合成鉄桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	c	2007				
1992	単純PCポストテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	c	2007		その他(製作・施工不良)		
1959	単純PCプレテン床版橋		縦壁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1960	単純PCプレートン床版橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		塩害		○
1960	単純PCプレートンT桁橋		地覆	漏水・遊離石灰	d	2006		漏水の浸透		
1111	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1959	単純RCT桁橋	C-(2)	主桁	コンクリート補強材の損傷	e	2006		塩害		○
1958	単純PCポステンT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007	塩害			
1960	単純PCプレートンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1961	単純RC中実床版橋		舗装	舗装の異常	e	2006				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1962	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1962	RCラーメン橋 単純RC中実床版橋 単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1962	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純PCプレテン床版橋		地覆	剥離・鉄筋露出	d	2010		材料劣化		
1963	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純PCプレテン床版		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1961	単純RC中実床版		主桁	漏水・滞水	e	2005		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1962	単純RC中実床版		主桁	漏水・滯水	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
1958	単純RC中実床版		主桁	うき	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1962	単純RC中実床版		主桁	漏水・滯水	e	2005		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1961	単純RC中実床版		主桁	漏水・滯水	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
1961	単純RC中実床版		主桁	漏水・滯水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1970	RC溝橋(BOXカルバート) 単純RC中実床版橋 RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	漏水・滯水	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純PCプレテン床版		翼壁	漏水・遊離石灰	e	2005		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1964	単純鋼合成H形橋 単純PCプレテンT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1965	単純PCプレテンT桁橋 単純PCプレテン合成T桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
1977	単純PCプレテン中空床版橋2連		主桁	漏水・滞水	e	2004		その他(品質の経年劣化)		
1965	単純PCプレテンT桁橋 単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004				
2001	単純PCポステンT桁橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
2001	単純PCポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
2000	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	c	2005		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1981	単純PCプレテン床版 2径間連続鋼溶接非合成I桁 単純PCプレテン中空床版		主桁	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1982	2径間単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2005				
2000	単純PCプレテン中空床版橋		縦壁	ひびわれ	d	2010		その他 (乾燥収縮・温度応力)		
2001	3径間連続PCプレテンT桁橋 3径間連続鋼非合成鉄桁橋		横桁	うき	e	2006				
2002	3径間連続PCプレテンT桁橋2連 単純PCボスステンT桁橋 単純鋼非合成箱桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2006				
1987	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(品質の経年劣化)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1965	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007	その他(品質の経年劣化)			
1960	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1961	単純RC中実床版橋 単純PC床版橋(その他)		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1965	単純PCプレテン床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1984	単純PCプレテンT桁橋2連		横桁	漏水・遊離石灰	d	2003				
1986	単純PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	e	2004				
1983	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2005				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1975	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1976	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1962	単純PCプレテン床版		縦壁	漏水・遊離石灰	e	2005				
1962	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1961	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2007		その他(防水・排水工不良)		
1968	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
1968	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1965	RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1965	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1965	RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1961	2径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,単純鋼合成鉄桁橋2連,ゲルバーRCT桁橋,3径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(品質の経年劣化)		
1965	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1963	2径間単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007	その他(製作・施工不良)			
1977	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2003				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1987	単純プレベーム合成桁橋		主桁	ひびわれ	d	2004		その他(構造形式・形状不良)		
1984	単純PCプレートT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1997	5径間連続PCポステン中空床版橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1959	単純RCT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1958	単純RC中実床版		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1958	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1959	単純PCポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	c	2007				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1969	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1969	単純PCプレテン床版橋		地覆	ひびわれ	b	2007		乾燥収縮		
1976	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2005		その他(品質の経年劣化)		
1967	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2009		その他(防水・排水工不良)		
1960	単純RC中実床版橋		壁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1960	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2006		材料劣化		
1960	単純RC中実床版橋 BOXカルバート		防護柵	腐食	b	2007				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1978	単純PCプレテン床版		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他(品質の経年劣化)		
1938	単純PCプレテン床版橋	C-(3)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		塩害		○
1938	単純PCプレテン床版+H型鋼橋		主桁	漏水・滞水	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
1951	単純RC中実床版橋	C-(S)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005		塩害		
1951	RC単純中実床版桁	C-(2)	主桁	うき	e	2005		塩害		
1951	RC単純T桁	C-(3)	主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		塩害		○
1967	単純RCT桁橋	C-(1)	縦壁	漏水・遊離石灰	e	2005		塩害		○

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1936	単純RCT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		塩害		○
1952	単純RC中実床版橋	C-(2)	床版	剥離・鉄筋露出	e	2006		塩害		
1962	単純RCT桁橋	C-(2)	豎壁	漏水・遊離石灰	e	2005		塩害		○
1952	単純RCT桁橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(想定外の荷重)		
1952	単純RC中実床版橋	D	床版	漏水・遊離石灰	d	2005		塩害		○
1955	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	c	2006		その他の原因		
1955	単純RC中実床版橋		床版	床版ひびわれ	b	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1956	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		疲労		
1955	2径間ゲルバーRCT桁橋 1径間ゲルバーRCT桁橋 2径間ゲルバーRCT桁橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1958	単純PCプレテン床版橋3連		主桁	漏水・遊離石灰	e	2005				
1960	2径間単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1951	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1958	3径間単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1976	単純PCプレテン床版橋 単純鋼合成H形橋 単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1976	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2004		その他(製作・施工不良)		
1968	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純PCプレテンT桁橋		縦壁	漏水・滯水	e	2005		その他(品質の経年劣化)		
1987	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2003		その他(防水・排水工不良)		
	3径間ガルバーRCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	c	2007		その他(製作・施工不良)		
1968	単純RCT桁橋		主桁	ひびわれ	e	2007		その他(構造形式・形状不良)		
1962	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1975	単純PCポステンT桁		床版	漏水・遊離石灰	e	2005		その他の原因		
1975	単純PCプレテン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2004		その他(防水・排水工不良)		
1974	2径間単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004		その他(品質の経年劣化)		
1969	6径間単純PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1987	単純PCプレテン中空床版橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他の原因		
1951	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2005		中性化		
1951	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2005		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1957	2径間単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1957	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1990	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1990	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1957	単純RC中実床版橋		縦壁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他の原因		
1957	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1951	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1993	単純PCプレテン中空床版橋		地覆	ひびわれ	d	2006		乾燥収縮		
1957	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(製作・施工不良)		
				損傷無し						
1957	単純RC中実床版橋					2006				
1957	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(品質の経年劣化)		
1957	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(品質の経年劣化)		
1957	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1957	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(品質の経年劣化)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1965	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1965	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1961	単純RC中実床版橋		主桁	変形・欠損	c	2006		その他(製作・施工不良)		
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1936	単純PCプレテン床版橋 単純RCT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2004		塩害		○
	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1936	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2004				
1962	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1975	単純PCプレテン床版橋		主桁	変形・欠損	c	2007		その他(製作・施工不良)		
1972	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1972	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1976	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1968	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1966	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1966	単純PCプレテン床版橋		主桁	変形・欠損	c	2007		その他の原因		
1966	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1973	単純RCT桁橋 単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他の原因		
1962	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1974	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1994	単純PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・滞水	e	2003				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1993	単純PCプレテ空中床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純PCプレテ空中床版橋3連		主桁	うき	e	2010				
1954	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2004		その他(品質の経年劣化)		
1963	単純PCプレテT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2007		その他(防水・排水工不良)		
1930	単純PCプレテT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1964	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(衝突)		
1963	単純RCT桁橋		翼壁	うき	e	2004		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1962	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1959	単純PCポステンT桁橋	D	床版	漏水・遊離石灰	d	2005		塩害		○
1963	単純PCプレテンT桁橋 単純RC中空床版橋		主桁	変色・劣化	e	2004		その他の原因		
1949	2径間単純RCT桁橋		主桁	ひびわれ	d	2007		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1987	単純PCプレテンT桁橋		床版	床版ひびわれ	a	2007				
1941	単純RC中実床版橋		主桁	その他	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1941	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(品質の経年劣化)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1941	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1941	単純RC中実床版橋		主桁	その他	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1941	単純PCプレテン床版橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		塩害		○
1965	単純PCプレテン床版橋		主桁	変色・劣化	e	2006		その他(品質の経年劣化)		
1952	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1952	単純RC中実床版橋		主桁	その他	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1952	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1952	単純RC中実床版橋 単純RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1952	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1940	BOXカルバート		主桁	うき	e	2010				
1956	単純RC中実床版橋 BOXカルバート			損傷無し		2010				
1956	単純RC中実床版橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1955	単純RC中実床版橋		縦壁	漏水・滞水	e	2004		その他(品質の経年劣化)		
1955	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1955	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1954	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2010		その他(品質の経年劣化)		
1947	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1947	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1947	単純RC中実床版橋		縦壁	ひびわれ	d	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1947	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1947	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1947	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1955	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1957	単純RCT桁橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1955	単純RC中実床版橋 BOXカルバート		地覆	漏水・遊離石灰	d	2010				
1951	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他の原因		
1945	単純RC中実床版橋	C-(S)	主桁	うき	e	2004		塩害		○
1955	単純RC中実床版橋	C-(S)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004		塩害		○

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1954	単純RC中実床版橋		縦壁	漏水・滯水	e	2004		その他(製作・施工不良)		
1951	単純RCT桁橋 単純PCプレテン床版橋		縦壁	ひびわれ	e	2004		その他(製作・施工不良)		
1950	単純RC中実床版橋		主桁	コンクリート補強材の損傷	c	2004		材料劣化		
1951	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1969	単純PC床版橋(その他)		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1953	単純RC充実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1953	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1953	単純RCT桁橋 ボックスカルバート		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(製作・ 施工不良)		
1938	単純RC充実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・ 施工不良)		
1941	2径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,3 径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,3 径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,3 径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋 D		主桁	うき	e	2007		塩害		
1988	単純PCポステン箱桁橋2連,2径間連続RC中 空床版橋2連,3径間連続PCポステン箱桁橋,2 径間連続PCポステン中空床版橋,5径間連続R C中空床版橋2連,単純PCポステン中空床版橋		床版	漏水・滯水	e	2006		その他(防水・ 排水工不良)		
1989	単純PCプレテント桁橋		縦壁	漏水・滯水	e	2005		その他(製作・ 施工不良)		
1989	単純PCプレテント桁橋		縦壁	ひびわれ	e	2005		その他(製作・ 施工不良)		
1988	単純PCプレテント桁橋		横桁	ひびわれ	e	2006		その他の原因		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1988	単純PCプレテン床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(品質の経年劣化)		
1992	4径間連続RC中空床版橋,単純PCポステン箱桁橋,7径間連続RC中空床版橋,3径間連続RC中空床版橋,単純鋼合成鉄桁橋,4径間連続RC中空床版橋,単純RC合成鉄桁橋,2径間連続RC中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1991	4径間連続PCプレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCポステン中空床版橋		横桁	漏水・遊離石灰	e	2006				
1986	単純PCポステンT桁橋3連		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2007				
	単純PCプレテンT桁橋		床版	変色・劣化	e	2006		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1957	単純PCプレテン床版橋	C-(2)	縦壁	漏水・遊離石灰	d	2006		塩害		○
2001	3径間連続PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(製作・施工不良)		
	2径間RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1976	単純PCプレテン床版橋2連		縦壁	ひびわれ	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1973	単純PCプレテン床版橋2連		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(製作・施工不良)		
	単純PCプレテン床版橋4連 単純鋼非合成鉄桁橋		主桁	漏水・滞水	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋4連 単純鋼合成鉄桁橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他の原因		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCプレテンT桁橋		主桁	変形・欠損	c	2006		その他(衝突)		
	単純PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2006				
	単純PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2006				
1992	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007		その他(製作・施工不良)		
	単純PCプレテンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテンT桁橋		主桁	その他	e	2006		その他の原因		
	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純プレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1987	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
	単純RC中実床版橋	C-(2)	主桁	ひびわれ	d	2007		塩害		
1962	単純RC中実床版橋.単純RCラーメン橋	D	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		塩害		○

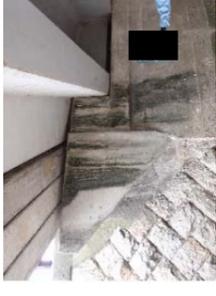
対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純鋼H形鋼(非合成)橋、RC溝橋(BOXカルバート)		床版	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1954	単純RC中実床版橋		床版	その他	a	2004				
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1954	単純RCT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2004	その他の原因			
	単純RC中実床版橋		主桁	その他	a	2006				
1996	連結PCポステンT桁橋2連		横桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1981	単純PCポステンT桁橋13連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(製作・施工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2007		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCプレテン床版橋 単純RC床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2007		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2007		その他(防水・排水工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滞水	e	2007		その他(防水・排水工不良)		
1956	単純RCT桁橋 単純PCプレテン床版橋	C-(3)	主桁	漏水・遊離石灰	d	2009		塩害		○
1956	単純RCT桁橋 単純PCプレテン床版橋	C-(3)	縦壁	漏水・遊離石灰	e	2009		塩害		○
	単純RCT桁橋 単純PC桁橋(その他)	C-(3)	主桁	ひびわれ	d	2006		塩害		○
	単純RC中実床版橋 単純鋼桁橋(その他)		主桁	うき	e	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純RC中実床版橋		主桁	コンクリート補強材の損傷	c	2006		その他(製作・施工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(製作・施工不良)		
	単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	その他	e	2006		その他(製作・施工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純RCT桁橋 単純PCプレテン床版橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2006				
	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1953	単純RCT桁		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		疲労		
1984	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1939	2径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,3径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,3径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,3径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,3径間ゲルバーRCT桁橋,ゲルバーRCT桁橋,2径間ゲルバーRCT桁橋,単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2006		その他(製作・施工不良)		
1953	単純RC中実床版橋 単純RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1953	単純RC中実床版橋	C-(2)	縦壁	剥離・鉄筋露出	c	2006		塩害		○

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1964	単純RC中実床版橋	C-(2)	主桁	ひびわれ	d	2006		塩害		○
1953	単純RC中実床版橋 単純RC中実床版橋 単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2006		材料劣化		
1964	RC中実床版橋		主桁	コンクリート補強材の損傷	c	2010		その他(品質の経年劣化)		
1915	RC中実床版橋	C-(2)	床版	漏水・遊離石灰	e	2004		塩害		○
1951	単純RC中実床版橋	C-(3)	地覆	うき	e	2009		塩害		○
1952	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2004		その他(製作・施工不良)		
1975	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2005		その他の原因		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1976	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1989	単純PCプレテンT桁橋		主桁	変形・欠損	c	2008		その他(製作・施工不良)		
1960	単純PCプレテンT桁橋		主桁	ひびわれ	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1960	単純PCプレテンT桁橋		主桁	ひびわれ	b	2008		その他(製作・施工不良)		
1960	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1979	単純PCプレテンT桁橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1960	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1961	単純PCプレート桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1965	単純PCプレート桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
1964	単純PCプレート桁橋		縦壁	うき	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1951	単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1951	単純RC溝橋(Boxカルバート)		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		
	単純RCT桁橋 単純RC中実床版橋		主桁	ひびわれ	c	2006		材料劣化		
1952	単純RCT桁橋		縦壁	剥離・鉄筋露出	e	2005		材料劣化		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1950	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1960	単純PCプレート桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1954	単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2006		材料劣化		
1956	単純RCT桁橋		主桁	うき	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1959	単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1958	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		材料劣化		
1958	単純RC中実床版橋		主桁	ひびわれ	c	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1959	単純RCT桁橋		横桁	ひびわれ	c	2006		材料劣化		
1941	2径間単純RC中実床版橋		柱部・壁部	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1941	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1960	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1985	単純PCプレテン中空床版橋		横桁	腐食	d	2007		材料劣化		
1961	単純RC床版橋(その他)		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		材料劣化		
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1981	単純PCプレート中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1963	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1956	単純PCプレートT桁橋		主桁	定着部の異常	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1982	2径間連続RC中空床版・6径間連続RC中空床版・単純PCポステンT桁・5径間連続RC中空床版		堅壁	ひびわれ	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1980	単純PCプレートT桁橋		横桁	ひびわれ	e	2006				
1987	単純PCプレートT桁橋		主桁	ひびわれ	c	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1980	単純PCプレートT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1987	単純PCプレテンT桁橋		主桁	その他	e	2006		その他の原因		
1971	2径間連続RC中空床版橋		主桁	うき	e	2010		その他 (製作・施工不良)		
1994	単純PCプレテン中空床版橋		地覆	うき	e	2008		施工不良		
1997	単純鋼非合成鉄桁橋,単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1986	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1974	単純PCポステン中空床版		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004				
1971	単純PCプレテンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	c	2008				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1959	単純RC中実床版橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		
	単純PCプレテン床版橋		縦壁	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
	単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(製作・施工不良)		
1972	単純PCプレテン中空床版橋2連	D	床版	漏水・遊離石灰	d	2009		塩害		○
1971	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1971	単純桁PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
1967	単純RC中実床版橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1967	単純PCプレテン床版橋		主桁	変形・欠損	c	2010		その他(製作・施工不良)		
1970	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1969	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1969	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1969	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007		その他(製作・施工不良)		
1969	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1969	単純RC中実床版橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1969	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1969	単純RCT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			
1967	単純鋼溶接合成I桁 単純RCアーチ(その他)		豎壁	剥離・鉄筋露出	e	2005		中性化		
1969	単純PCポステンT桁橋3連 単純PCプレテンT桁橋3連	C-(S)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004		塩害		○
1970	単純PCポステンT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		塩害		○
1969	単純PCプレテン床版橋 単純鋼合成鉄桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		塩害		○
1966	単純PCポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(衝突)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1978	単純PCプレテン箱桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1967	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007	その他(製作・施工不良)			
1986	単純PCプレテンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
1981	単純PCプレテンT桁橋2連 単純鋼合成鉄桁橋 単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・滯水	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1978	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1968	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1968	単純PCポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2006				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1958	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1961	単純PCポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1970	単純PCプレテン床版橋2連 単純鋼非合成鉄桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2008	その他(防水・排水工不良)			
1987	単純PCプレテン床版橋2連 単純鋼非合成鉄桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2008	その他(防水・排水工不良)			
1970	3径間連続RC中実床版橋4連		主桁	うき	e	2003		その他(製作・施工不良)		
1970	3径間連続RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1978	単純PCプレテン中空床版		縦壁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1978	単純PCプレテン中空床版		柱部・壁部	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
1975	単純PCプレテン中空床版		主桁	ひびわれ	d	2005	その他(防水・排水工不良)			
	RCラーメン橋 単純RC中実床版橋 RCラーメン橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1959	単純PCプレテン床版橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1970	単純PCポステンT桁橋6連	C-(S)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2009		塩害		
1961	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1970	単純RC中実床版橋 単純PCポステンT桁橋4連	D	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2008		塩害		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1973	単純PCポステンT桁橋 単純PCプレテンT桁橋21連 単純PCポステンT桁橋	C-(2)	縦壁	漏水・遊離石灰	e	2006		塩害		○
1973	単純PCポステンT桁橋7連 単純鋼非合成箱桁橋	C-(2)	横桁	うき	e	2008		塩害		
1964	単純PCポステンT桁橋2連	D	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2009		塩害		
1968	単純PCポステンT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		塩害		○
1971	単純PCプレテ中空床版橋4連	C-(S)	床版	剥離・鉄筋露出	d	2009		塩害		
1961	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		材料劣化		
1970	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		材料劣化		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1972	単純PCポステンT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		塩害		○
1967	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		材料劣化		
1966	単純PCプレテン床版橋7連 単純鋼非合成H形橋4連 単純RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006	その他(製作・施工不良)			
1966	単純PCプレテン床版橋3連 単純鋼非合成H形橋3連 単純PCプレテン床版橋		主桁	変形・欠損	c	2006		その他(衝突)		○
1967	単純PCポステンT桁橋	D	横桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		塩害		
1978	単純PCポステンT桁橋8連 単純RC中空床版橋		横桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1966	単純RC中実床版橋 単純RC溝橋(BOXカルバート)		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1967	単純PCポステン中空床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		その他(製作・施工不良)		
1966	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2006	その他(防水・排水工不良)			
1968	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007		その他(製作・施工不良)		
1970	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2007	その他(防水・排水工不良)			
1969	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2007	その他(構造形式・形状不良)			
1971	単純PCプレテン床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
1971	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007	その他(製作・施工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1971	単純PCプレテン床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(想定外の荷重)		
1971	単純PCプレテン床版橋 単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007	その他(製作・施工不良)			
1969	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006	その他(製作・施工不良)			
1971	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2007	その他(製作・施工不良)			
	単純RC中実床版橋		主桁	ひびわれ	c	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1960	PC単純プレテン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1932	RC単純T桁橋 RC単純中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003	その他(製作・施工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1932	RC単純中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1932	PC単純プレテン床版橋 RC単純T桁橋 鋼単純H形桁橋		主桁	ひびわれ	d	2003		その他(品質の経年劣化)		
1936	RC2径間連続T桁橋 PC単純ポステンT桁橋 H形鋼単純非合成H型橋		横桁	コンクリート補強材の損傷	c	2009				
1933	RC7径間連続アーチ橋	D	柱部・壁部	漏水・遊離石灰	d	2008		塩害		○
1990	PC単純プレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2009				
1967	PC単純ポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	e	2009		その他(品質の経年劣化)		
1974	PC単純ポステンT桁橋 2連		横桁	うき	e	2009				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1974	PC単純ポステンT桁橋 2連		主桁	うき	e	2009		その他(品質の経年劣化)		
1987	PC3径間連続ポステン箱桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2004		その他(防水・排水工不良)		
1994	PC3径間連続ポステン箱桁橋		主桁	うき	e	2009				
1968	単純PCポステンT桁橋2連 単純PCプレテンT桁橋4連		床版	漏水・滯水	e	2003	その他(防水・排水工不良)			
1969	単純PCポステンT桁橋2連 単純PCプレテンT桁橋4連		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1969	PC単純プレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2007				
1973	PC単純ポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2008		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1975	PCプレテン単純T桁橋3連 PCポステン単純T桁橋 PCプレテン単純T桁橋8連		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1975	PCプレテン単純T桁橋4連 PCポステン単純T桁橋 PCプレテン単純T桁橋7連		横桁	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		床版	その他	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
	単純PCプレテン床版橋		床版	うき	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1968	PC単純プレテン中空床版橋, 鋼単純非合成鉄桁橋 2連		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2007		その他(製作・施工不良)		
1981	PC単純プレテン中空床版桁橋 2連		主桁	ひびわれ	e	2009		アルカリ骨材反応		
1966	PC単純プレテン床版橋2連		主桁	漏水・遊離石灰	d	2009		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1988	PC単純ポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2009		その他(防水・排水工不良)		
1938	RC単純T桁橋	C-(2)	縦壁	剥離・鉄筋露出	e	2009		塩害		○
1933	RC単純中実床版橋		縦壁	剥離・鉄筋露出	c	2009		その他(品質の経年劣化)		
1939	RC単純T桁橋3連		主桁	ひびわれ	e	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1937	RC5径間連続(ゲルバー)ラーメンT桁橋 1連		主桁	うき	e	2009		その他(品質の経年劣化)		
1959	単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2003		その他(品質の経年劣化)		
1957	PC単純ポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1963	単純PCプレテンT桁橋2連 単純PCポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(製作・ 施工不良)		
1975	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	c	2007		その他(製作・ 施工不良)		
1974	単純RC中空床版橋 単純RCT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(品質の 経年劣化)		
1962	単純PCプレテン中空床版橋		主桁	変形・欠損	c	2006		その他(衝突)		
1966	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・ 排水工不良)		
1962	単純PCプレテン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・ 排水工不良)		
1981	PC単純プレテン中空床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2009				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1982	PC単純ポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2009				
1982	PC単純ポステンT桁橋		横桁	うき	e	2009		その他(製作・施工不良)		
1983	3径間連続RC中空床版橋		堅壁	ひびわれ	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1983	3径間連続RC中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(構造形式・形状不良)		
1929	RC単純T桁橋		横桁	うき	e	2008				
1989	単純PCポステン合成T桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006				
1989	PC単純プレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1989	PC単純プレテンT桁橋		主桁	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1934	単純RCT桁橋		袖擁壁	沈下・移動・傾斜	e	2004		その他(防水・排水工不良)		○
1964	単純PCポステン箱桁橋	D	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2008		塩害		
2002	単純PCプレテンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2005				
1975	6径間連続PCポステン箱桁橋		主桁	漏水・滞水	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1975	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(防水・排水工不良)		
2001	PC単純プレテンT桁橋2連 PC単純ポステンT桁橋2連 PC単純プレテンT桁橋12連		床版	漏水・遊離石灰	e	2009		その他(防水・排水工不良)		

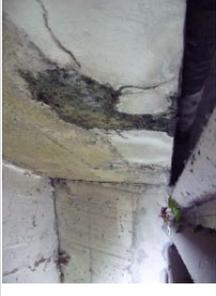
対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1955	RC単純T桁橋3連 PC単純プレテン床版橋		主桁	うき	e	2008		その他(製作・ 施工不良)		
1986	PCポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2003				
1987	単純PCプレテン中空床版		床版	漏水・遊離石灰	d	2005				
1984	単純PCプレテンT桁橋		壁	漏水・滯水	e	2005		その他(防水・ 排水工不良)		
1970	RC単純T桁橋2連 PC単純ポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2008		その他(防水・ 排水工不良)		
1990	PC単純プレテン中空床版		主桁	ひびわれ	e	2008		アルカリ骨材反 応		
1961	PC単純プレテンT桁橋		主桁	うき	e	2008		その他(製作・ 施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1985	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2004	その他(防水・排水工不良)			
1973	PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003				
1956	単純PCプレテンT桁橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005		その他(製作・施工不良)		
2002	連結PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1986	3径間連結PCプレテンT桁橋		横桁	ひびわれ	e	2006				
1993	単純PCプレテンT桁橋		主桁	変色・劣化	e	2004				
1956	RCT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1953	RCアーチ橋		主桁	ひびわれ	d	2006		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1912	単純RC中実床版RCラーメン橋		主桁	うき	e	2004				
1941	アーチ橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003				
1952	RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2003		その他(製作・施工不良)		
1981	単純PCプレテン床版橋	C-(2)	縦壁	漏水・遊離石灰	e	2009		塩害		○
1937	RCT桁橋		床版	うき	e	2003				
1945	単純RC中実床版橋	C-(2)	主桁	漏水・遊離石灰	e	2009		塩害		○

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1937	RC中実床版		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003				
1944	RC中実床版		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2003				
1940	RCT桁橋		主桁	うき	e	2003				
2006	バイプレストレッシング方式PC単純中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1960	PC単純プレテン合成T桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2008		その他(品質の経年劣化)		
1976	PC単純プレテンT桁橋3連		主桁	ひびわれ	e	2008		その他の原因		
1962	単純PCプレテン床版橋 単純PCプレテン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1995	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007	その他(防水・排水工不良)			
1959	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・滯水	e	2008		その他(防水・排水工不良)		
1957	RC単純T桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2007				
1958	RC単純T桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1962	RC単純T桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004		中性化		
1961	PC単純プレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1962	RC単純床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1962	単純PCプレテン床版		床版	漏水・滯水	e	2005		その他(防水・排水工不良)		
1974	RC単純中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	c	2008		その他(防水・排水工不良)		
1974	RC単純中実床版橋		主桁	コンクリート補強材の損傷	c	2008		その他(防水・排水工不良)		
1963	RC単純中実床版橋		主桁	ひびわれ	d	2008		その他の原因		
1963	RC単純中実床版橋	D	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2008		塩害		
1962	PC単純床版橋		縦壁	コンクリート補強材の損傷	c	2008		その他(製作・施工不良)		
1963	RC単純中実床版橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		塩害		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1964	PC単純プレテンT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2009		その他(防水・排水工不良)		
1965	PC単純ポステンT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1959	単純RCT桁橋		主桁	ひびわれ	c	2003				
1961	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1962	単純PCプレテン床版		床版	漏水・滞水	e	2005				
1979	単純PCプレテンT桁橋	C-(3)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		塩害		○
1978	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1970	単純PCプレテンT桁橋		袖擁壁	ひびわれ	d	2005		その他の原因		
1980	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1980	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2006		その他(防水・排水工不良)		
1981	単純PCプレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005		その他(製作・施工不良)		
1962	単純PCプレテンI桁2基 単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2005		その他(製作・施工不良)		○
1962	RC単純T桁橋	C-(2)	床版	漏水・遊離石灰	d	2003		塩害		
1956	2径間連続RCT桁橋		主桁	コンクリート補強材の損傷	e	2008		その他(品質の経年劣化)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1998	PC2径間連続ポステン桁橋		主桁	ひびわれ	e	2008		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1994	PC単純プレテンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1964	単純RCT桁橋	C-(2)	柱部・壁部	漏水・遊離石灰	d	2003	塩害			○
1965	単純RCT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1982	PC単純ポステンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1967	3径間連続PCポステン箱桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1960	単純RCT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
2000	6径間連続PCポステン中空床版橋 5径間連続PCポステン中空床版橋		主桁	その他	a	2003				
1957	単純RC中実床版橋		地覆	ひびわれ	d	2008		乾燥収縮および温度応力		
1961	単純RC中実床版橋		主桁	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1961	単純RC中実床版橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2008		その他(製作・施工不良)		
1960	単純RC中実床版橋		主桁	漏水・遊離石灰	c	2009		その他(防水・排水工不良)		
1961	単純RCT桁橋		主桁	ひびわれ	e	2008		その他(想定外の荷重)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1964	単純PCポステンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2004		その他(防水・排水工不良)		
1972	単純PCポステンT桁橋		縦壁	漏水・滞水	e	2004		その他(製作・施工不良)		
1985	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2003		その他(防水・排水工不良)		
1957	ゲルバーRCT桁橋		横桁	漏水・滞水	e	2005				
1972	単純PC桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他(防水・排水工不良)		
1971	単純PC桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他(品質の経年劣化)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1964	単純PCプレテンT桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1994	単純PCポステンT桁橋		主桁	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1994	単純PCポステンT桁橋		主桁	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1988	単純PCポステンT桁橋		主桁	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1990	単純PCポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2007		その他(防水・排水工不良)		
1990	単純PCポステンT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	e	2008		その他(防水・排水工不良)		
1967	単純PCポステン箱桁橋		主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003		中性化		

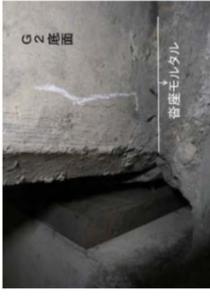
対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	3径間連続PCポステン箱桁橋 5径間連続PCポステン箱桁橋 単純PCポステン箱桁橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2006		その他(防水・排水工不良)		
1958	7径間連続RCT桁橋		主桁	ひびわれ	e	2009		その他(乾燥収縮・温度応力)		○
1993	単純PCポステンT桁橋	C-(2)	主桁	漏水・遊離石灰	d	2003		塩害		
1988	単純PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	d	2003				○
1963	単純RCT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		塩害		
1963	単純PCポステンT桁橋		床版	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1960	単純プレテン床版橋 単純PCプレテン中空床版橋		地覆	漏水・遊離石灰	d	2007		ひびわれからの浸透水		
	4径間連続RC中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2006				
1969	単純PCポステンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	e	2008				
1971	単純PCプレテン床版		堅壁	剥離・鉄筋露出	e	2005				
1989	単純PCポステン中空床版橋		床版	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1953	単純RCT桁橋		床版	床版ひびわれ	c	2008		その他(防水・排水工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCポステンT桁橋	C-(2)	主桁	ひびわれ	c	2006		塩害		
	単純PCプレートンT桁橋		横桁	剥離・鉄筋露出	e	2006		その他(製作・施工不良)		
1994	単純PCポステンT桁橋		横桁	ひびわれ	e	2008				
1995	単純PCプレートン床版橋 単純PCプレートン中空床版橋		主桁	ひびわれ	c	2007		アルカリ骨材反応		
1962	単純PCプレートン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	e	2004		その他(防水・排水工不良)		
1979	単純PCプレートン床版橋		壁	ひびわれ	c	2007		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1978	単純PCプレテン床版橋		地覆	剥離・鉄筋露出	c	2007		施工不良		
1977	単純PCプレテン床版橋		豎壁	ひびわれ	d	2007		その他 (乾燥収縮・温度応力)		
1952	単純RCT桁橋	D	主桁	漏水・遊離石灰	e	2008		塩害		○
1935	単純RCT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	c	2008		その他(防水・排水工不良)		
1960	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003				
1996	PC単純ポステンT桁橋 PC単純プレテン床版橋		主桁	ひびわれ	d	2008		その他(製作・施工不良)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1967	PC単純ポステンT桁橋		横桁	うき	e	2009				
1968	鋼単純非合成鉄桁橋 RC2径間ゲルバーT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1997	単純PCプレテ中空床版桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2009		その他(防水・排水工不良)		
1959	単純RC床版橋(その他)		横桁	剥離・鉄筋露出	d	2004		疲労		
1993	単純PCプレテ中空床版橋		主桁	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1957	単純RCT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003		塩害		○

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1956	単純RC床版橋(その他)		床版	剥離・鉄筋露出	d	2003		その他の原因		
1970	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1970	単純PCプレテン床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2008		その他(防水・排水工不良)		
1960	単純RC床版橋(その他)		主桁	うき	e	2004		その他の原因		
1960	単純RC床版橋(その他)		主桁	うき	e	2004		その他(製作・施工不良)		
1962	単純RC床版橋(その他)		主桁	うき	e	2008		中性化		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1966	PC単純ポステンT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1966	PC単純ポステンT桁橋		床版	剥離・鉄筋露出	e	2008		その他(製作・施工不良)		
2000	PC単純プレテンT桁橋		横桁	漏水・遊離石灰	e	2009		その他(防水・排水工不良)		
1971	RC単純中実床版橋		主桁	漏水・滯水	e	2008		その他(防水・排水工不良)		
1971	単純PCプレテン床版桁橋		主桁	コンクリート補強材の損傷	c	2009				
1971	RC単純中実床版橋		主桁	ひびわれ	d	2009		その他(乾燥収縮・温度応力)		

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1993	単純PCプレテン床版桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2009		その他(防水・排水工不良)		
1963	単純PC桁橋(その他)		主桁	うき	e	2008		その他(製作・施工不良)		
1984	単純PCポステンT桁橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005				
1952	単純RCT桁橋		主桁	ひびわれ	d	2009		その他(乾燥収縮・温度応力)		
1926	2径間連続RCT桁橋		主桁	ひびわれ	d	2005		その他の原因		
1980	単純PCポステンT桁橋2連 単純H型鋼合成H形橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2003		塩害		○

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
	単純PCポステンT桁橋	C-(3)	横桁	漏水・遊離石灰	d	2006		塩害		○
1954	単純RCT桁橋		主桁	漏水・遊離石灰	d	2009		その他(防水・排水工不良)		
2006	単純PCポステン中空床版橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2009		その他(防水・排水工不良)		
1953	単純RCT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2003		その他の原因		
1986	単純PCポステンT桁橋	C-(2)	主桁	剥離・鉄筋露出	d	2006		塩害		○
1986	単純PCポステンT桁橋		床版	漏水・遊離石灰	d	2005				

対象橋梁(977橋)の損傷発生状況および塩害判定結果の一覧

竣工年度	上部工形式	塩害地域区分	部材種別	損傷の種類	損傷程度	点検年度	原因確定	原因推定	代表的な損傷写真(塩害)	塩害判定
1961	単純RC中実床版橋		縦壁	漏水・滞水	e	2005				
1962	単純RC中実床版橋		縦壁	剥離・鉄筋露出	d	2006				

(注) 橋梁定期点検(近接目視)結果をもとに作成。
 なお、塩害地域区分および代表的な損傷写真(塩害)の欄は、原因が塩害(確定、推定)の橋のみ記載。