

2)上流面ボーリング調査

上流側越冬面の状況を確認するために、図 2.9 に示すように BL6～7 の中段監査廊から EL.342m の越冬面を目指してボーリングを実施した。BL7-1 と BL7-2 のコア写真を写真 2.3～4 に示す。その結果、越冬面は密着した良好な状態であることが確認された。また、ジャンカ等による連続的な透水性の弱部も認められない。

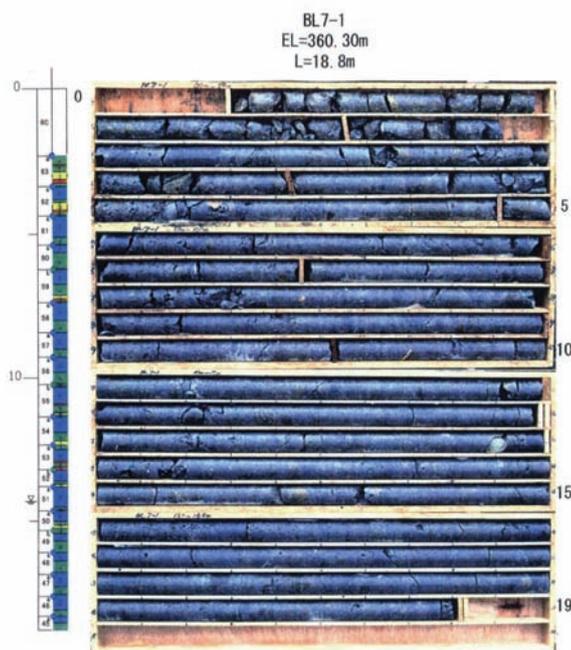


写真 2.3 BL7-1 コア写真

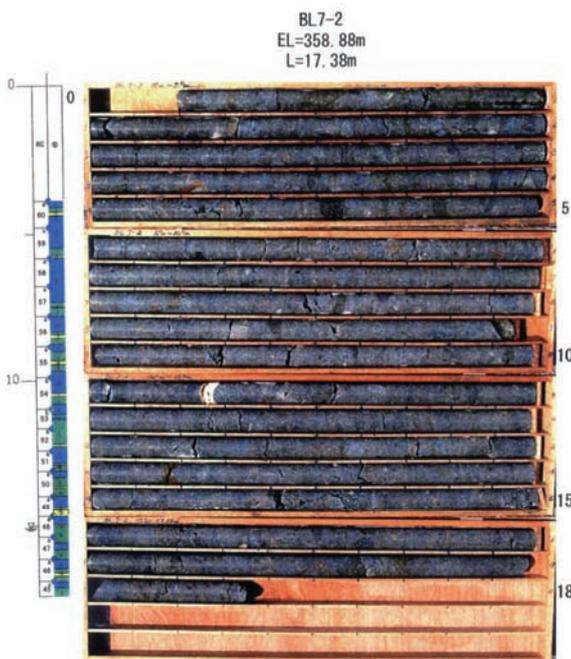


写真 2.4 BL7-2 コア写真

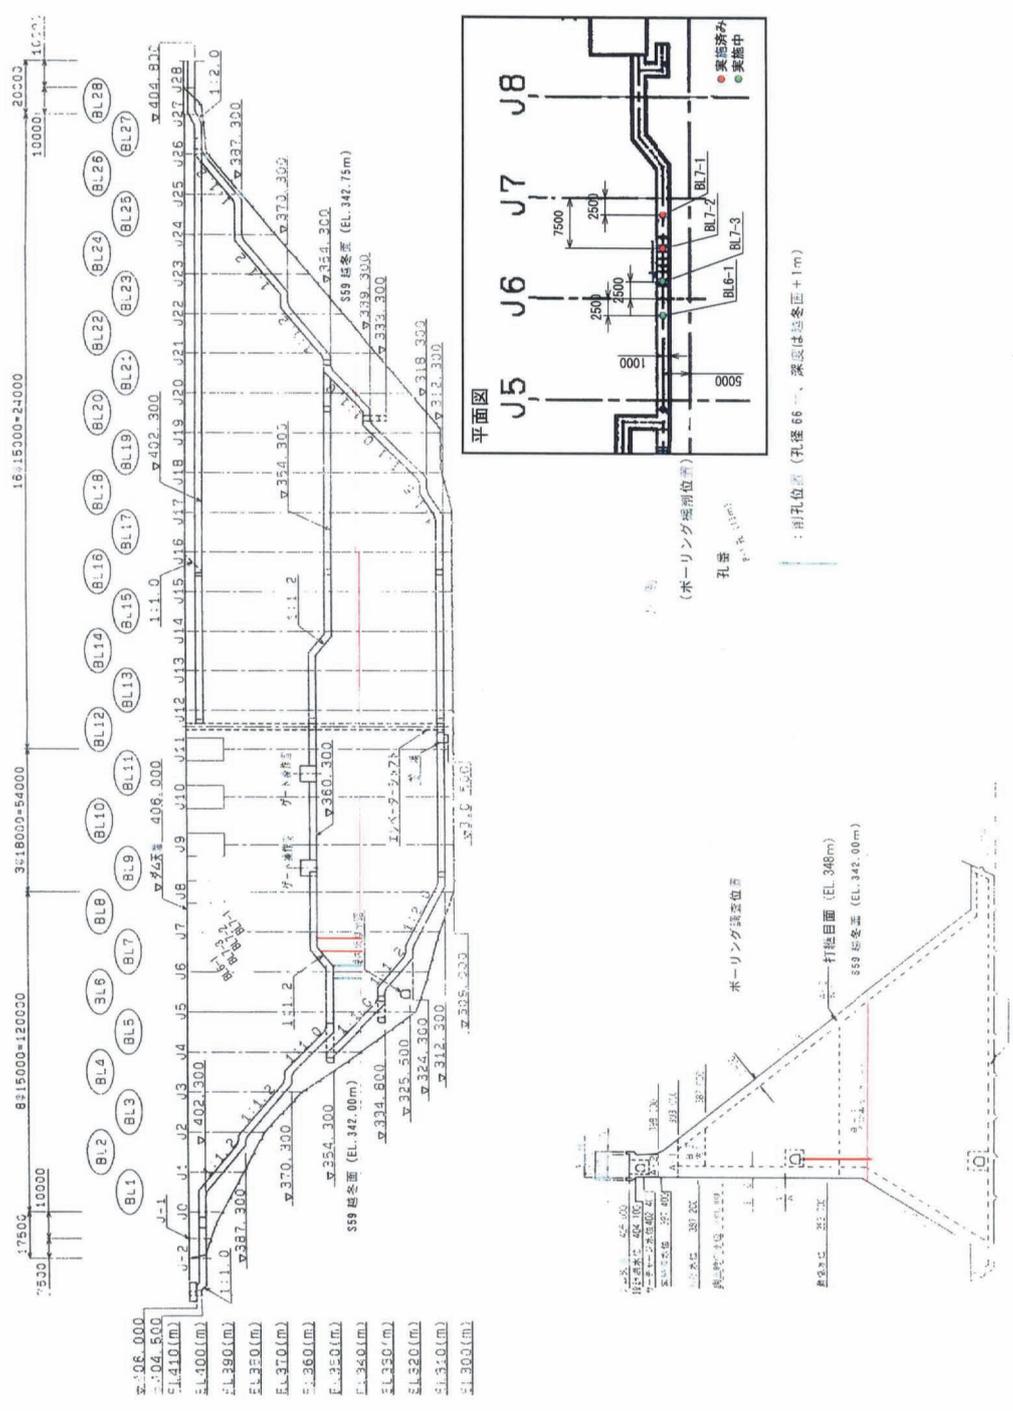


図 2.9 H14 上流側ボーリング位置図